

從事拖車輪胎更換作業發生被撞致死重大職業災害

(113) 1130002484

- 一、行業分類：汽車維修業(9511)
- 二、災害類型(分類號碼)：被撞(6)
- 三、災害媒介物(分類號碼)：其他(拖車)(229)
- 四、罹災情形：死亡1人
- 五、發生經過

112年11月22日15時15分許，勞工賴○○於碼頭旁從事拖車輪胎更換作業時，該拖車遭江○○起動往前行駛至柴油桶旁加柴油燃料，導致勞工賴○○遭該拖車撞擊輾壓，因頭面部重車輾壓致顱骨碎裂骨折當場不治死亡。

六、原因分析

(一) 直接原因：罹災者遭拖車撞擊輾壓，造成頭面部重車輾壓致顱骨碎裂骨折當場不治死亡。

(二) 間接原因：

不安全狀況：雇主使勞工從事工作，未在合理可行範圍內，採取必要之預防設備或措施。

(三) 基本原因：

- (1) 雇主使勞工從事工作，未實施風險評估。
- (2) 未依規定置職業安全衛生業務主管。
- (3) 未有執行紀錄或文件代替職業安全衛生管理計畫。
- (4) 未訂定自動檢查計畫，實施自動檢查。
- (5) 未對勞工施以從事各該工作必要之一般安全衛生教育訓練。
- (6) 未會同勞工代表訂定適合其需要之安全衛生

工作守則。

七、 災害防止對策

- (一) 雇主使勞工從事工作，應在合理可行範圍內，採取必要之預防設備或措施，使勞工免於發生職業災害。(職業安全衛生法第 5 條第 1 項)。
- (二) 雇主僱用勞工時，應依規定項目實施一般體格檢查。(勞工健康保護規則第 16 條第 1 項暨職業安全衛生法第 20 條第 1 項)。
- (三) 第 2 條所定事業之雇主應依附表 2 之規模，置職業安全衛生業務主管及管理人員。(職業安全衛生管理辦法第 3 條第 1 項暨職業安全衛生法第 23 條第 1 項)。
- (四) 雇主應依其事業單位之規模、性質，訂定職業安全衛生管理計畫，要求各級主管及負責指揮、監督之有關人員執行；勞工人數在 30 人以下之事業單位，得以安全衛生管理執行紀錄或文件代替職業安全衛生管理計畫。(職業安全衛生管理辦法第 12 條之 1 第 1 項暨職業安全衛生法第 23 條第 1 項)。
- (五) 雇主依第 13 條至第 63 條規定實施之自動檢查，應訂定自動檢查計畫。(職業安全衛生管理辦法第 79 條暨職業安全衛生法第 23 條第 1 項)。
- (六) 雇主對新僱勞工或在職勞工於變更工作前，應使勞工接受適於各該工作必要之一般安全衛生教育訓練。(職業安全衛生教育訓練規則第 17 條第 1 項暨職業安全衛生法第 32 條第 1 項)。
- (七) 雇主應依本法及有關規定會同勞工代表訂定適

合其需要之安全衛生工作守則，報經勞動檢查機構備查後，公告實施。(職業安全衛生法第 34 條第 1 項)。

八、現場示意圖或照片



說明

災害現場勞工賴○○遺留之血跡、千斤頂、柴油桶及肇災拖車相對位置。(血跡東南側為千斤頂，血跡西側為柴油桶及拖車)