

一、行業分類：磚瓦、砂石、水泥及其製品批發業(4612)

二、災害類型：被夾(7)

三、媒介物：其他(待料槽卸料控制夾)(159)

四、罹災情形：死亡1人

五、發生經過：

據○○企業社負責人張○○稱：「106年9月28日14時40分接到○○公司人員打電話跟我說勞工詹○○在○○公司載運混凝土料時，被拌合機待料槽之卸料控制夾夾到頭部，造成頭部外傷，急救不治」。

六、原因分析：

(一)直接原因：於預拌混凝土車後爬梯上方平台作業時遭拌合機待料槽之卸料控制夾閉合夾壓創傷頭部。

(二)間接原因：

不安全狀況：對於預拌混凝土車於拌合機待料槽之卸料控制夾下方進行掃除或調整等作業，未停止卸料控制夾運轉。

(三)基本原因：

(1)未對勞工施以從事各該工作必要之一般安全衛生教育訓練。

(2)未訂定安全衛生工作守則。

(3)未置丙種職業安全衛生業務主管。

(4)未訂定廠內預拌混凝土裝載作業之安全衛生作業標準。

(5)未落實承攬管理事項。

七、災害防止對策：

(一)對於機械之掃除、上油、檢查、修理或調整有導致危害勞工之虞者，應停止相關機械運轉及送料。…。(職業安全衛生設施規則第57條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項)

八、現場示意圖或照片：



